

AUFRUF ZUR ÜBERPRÜFUNG VON STEIGEISEN MIT AUTO-BINDUNG

Isny, den 24.02.2023

EDELRID ruft die Besitzer*innen von Steigeisen mit Auto-Bindungen auf, die Verpressung des Drahtendes am Fersenhebel zu überprüfen.



Hintergrund

Es wurde ein Steigeisen gefunden, bei dem das Drahtende des Bügels keine flache Verpressung aufwies. Wird ein Steigeisen mit einem solchen fehlerhaften Drahtbügel verwendet, kann dies bei einer seitlichen Belastung zum Herausrutschen des Bügels und zum Verlust des Steigeisens führen.

Diese Auto-Bindungen können an folgenden Steigeisen-Modellen verbaut sein:



Beast Lite
71968



Beast
71947



Beast Alpine
74418



Shark
71948



Shark Auto
74408



Shark Hybrid
74413



Shark Lite
74403

Bei der Überprüfung des Lagerbestandes wurde kein weiterer fehlerhafter Drahtbügel gefunden. Da dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fehler an weiteren Steigeisen aufgetreten ist, bittet EDELRID alle Besitzer*innen von Auto-Bindungen und Steigeisen mit Auto-Bindungen diese zu überprüfen.

Steigeisen mit falschem Drahtbügel dürfen nicht verwendet werden. Werden Steigeisen mit falschem Drahtbügel ohne zusätzliche Seilsicherung verwendet, kann es beim Verlust des Steigeisens zu einem Absturz kommen. Aktuell ist kein Unfall bekannt.

Schritte der Überprüfung

Gehen Sie bitte bei der Überprüfung wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob der Drahtbügel des hinteren Bindungsteils am Ende eine Verpressung aufweist.
2. Sollte der Drahtbügel keine Verpressung aufweisen, entfernen Sie das Bauteil von Ihrem Steigeisen und entziehen Sie es jeglicher Benutzung. Bitte melden Sie Ihren Fall an service@edelrid.de.



FALSCH



OK

Weitere Informationen zu EDELRID Steigeisen und Steigeisenbindungen können Sie der [Gebrauchsanleitung](#) entnehmen.

Wenden Sie sich bei Fragen in Bezug auf die Überprüfung Ihrer Steigeisen oder bei einer Bestellung von Ersatzteilen an service@edelrid.de.